



GQ GMC 辐射检测器/盖格计数器 快速入门指南

(适用于 GQ GMC 系列)



GQ Electronics LLC, USA
www.GQElectronicsLLC.cn

GQ GMC 系列辐射检测器、盖格计数器专为通用辐射探测而设计。它可以检测 Gamma, Beta, X 射线和 Alpha（仅适用于 GMC-3150）辐射。所有型号均具有数据记录功能。

有关详细产品选择指南, 请参考:

<http://www.ggelectronicsllc.cn/GMC-Selection-Guide.htm>

内容包括:

1. GMC 主机.
2. USB 数据线
3. 快速入门指南.

USB 驱动和软件下载: www.ggelectronicsllc.cn

更多详细说明, 请在 GQ Electronics 官方中文网站下载 PDF 格式用户指南。

<http://www.GQElectronicsLLC.cn>

硬件安装:


1. 接通设备电源。按住 S4（电源）键 3 秒钟，打开设备电源。
2. 检查电池电量。初次使用时，请将电池充满电。电池可能需要几个小时才能充满。检查屏幕上的电池图标，充满电的电池图标应以纯色填充而不闪烁。
3. 设置日期/时间。按 S4 进入菜单并设置日期和时间。这一步骤非常重要请不要跳。大多数数据与日期和时间有关。
4. 以秒为单位设置背光时间。从而使功耗最小化。
5. 设置省电模式。如果省电模式为开，则在此期间如果未按任何键，则 30 秒后 LCD 显示屏将关闭。

本机可作为独立，不需要任何连接的仪器使用。但高级用户可连接电脑以进行高级操作。若连接电脑使用，则需要安装软件。在 GQ GMC 仪器连接到计算机之前，请从官方网站下载软件并安装 USB 驱动程序。

1. 本机需要 USB 驱动程序才能与数据查看软件进行连接。单击并运行 GQ GMC GeigerCounterUSBDriver.exe，它将安装 USB 驱动程序。
2. GMCDataViewer.exe 用于下载历史记录数据并在计算机上查看数据。

GQ GMC 辐射检测器，盖格计数器 多功能按键

多功能按键 S1,S2,S3,S4

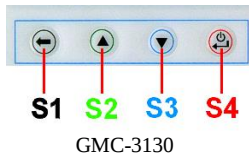

按键将根据屏幕动态方向进行调整.

S1 键

1. 本机提供两种显示模式，文本和图形模式。按 S1 键可切换两种模式。
2. 在菜单屏幕中，按 S1 将退出当前菜单并返回到一个菜单级别。
3. 在数据输入屏幕中，按 S1 键将删除输入字符，知道退出输入模式

S2 键

1. 在文本模式下，按 S2 将更改文本信息格式。
2. 在图形模式下，按 S2 将增加图形缩放系数。
3. 在菜单模式下，按 S2 用作向上键以移动当前显示的菜单项。
4. 在菜单模式下，当打开弹出消息框时，按 S2 会更改值。

S3 键

1. 在文本模式下，按 S3 将更改标题日期/时间选择。
2. 在图形模式下，S3 将减小图形缩放系数。
3. 在菜单模式下，S3 用作向下键以移动当前突出显示的菜单项。
4. 在菜单模式下，当打开弹出消息框时，S3 会更改值

S4 键

1. 在电源关闭状态下，只有 S4 键用作电源开关。按住 3 秒钟将打开设备电源。
2. 在开机状态下，按住 S4 键 3 秒钟将关闭设备电源。
3. 在菜单模式下，S4 为确认，选择，退出键

省电模式：设备出厂默认的省电模式为开。在此模式下，本机将在 30 秒的空闲时间后关闭显示屏。按下任意键，它将打开 LCD 显示。

弹出窗口：弹出窗口框将显示当前选择功能的当前状态/数值。当前状态/数值只有在弹出窗口中显示时才能更改，并且当弹出窗口超时 3 秒后才能确认当前状态/数值。（在此处的矩形框中）

